

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de hoevesite Hof van Izenberge met omgracht opper- en neerhof en huisweides in Alveringem (Izenberge) en Veurne (Vinkem)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Alveringem, 7de afdeling, sectie A – Veurne, 9de afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/38002/784.1

-

Dossiernummer: 4.001/38002/102.1

Omschrijving:

Hoevesite Hof van Izenberge met omgracht opper- en neerhof en huisweides, Izenbergestraat 167

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 25/07/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)

Getekend op: 2024-07-25 19:44:57 +02:0

Reden: Ik keur dit document goed



Vlaamse
overheid

Matthias DIEPENDAELE

De hoeve met huisweides, gezien vanuit het omgevende landschap



Foto 1: algemeen zicht op de omgrachte hoeve met huisweides (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 2: opgaande cultuurpopulieren op de buitenoever van de walgracht en langs de lange erfoprit (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).

Foto 3: opgaande zomereiken langs perceelsgrenzen en diepere slenken in de huisweides rond de omgrachte hoeve (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 4: opgaande zomereiken langs perceelsgrenzen en diepere slenken in de huisweides rond de omgrachte hoeve (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 5: bewaarde veedrinkpoel met opgaande zomereik in de huisweide tussen het Hof ten Izenberge en de verlaten kleine walgrachtsite (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 6: zicht op verlaten kleine walgrachtsite ten oosten van het *Hof van Izenberge* met opgaande zomereik en enkele recentere knotwilgen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 7: omvangrijke knotwilg bij een grachtrestant van de verlaten kleine walgrachtsite (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 8: depressie, vermoedelijk ontstaan na leem- of kleiontginning en begrensd door talud, ten westen van het *Hof van Izenberge* (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 9: restant van perceelsrandbeplanting met meidoorn langs de huisweide in het noordelijk blok van het *Hof van Izenberge* (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 20.03.2024).



Foto 10: zicht vanaf het neerhof op het omgrachte, opgehoogde opperhof met het hooghuis en het aanleunende laaghuis. Haaks op de nok van het hoge en steile zadeldak van het hooghuis is het bakhuis ingeplant. Kenmerkend voor de gebouwen op het opperhof is de witgekalkte, verankerde baksteenbouw (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 11: de lange erfoprit eindigt met een kronkel op het erf tussen de walgrachten van het neerhof en het opperhof (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Het omgrachte opperhof met huis en bakoven



Foto 12: bij het hooghuis op het opgehoogde opperhof leunt links het laaghuis met keuken aan. De helling van het opperhof wordt geaccentueerd door het bakhuis. De deur van het bakhuis is naar het keukengebouw gericht (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 13: het witgeschilderd kruiskozijn met diefijzers en kleine roedeverdeling in de oostgevel van het laaghuis is voorzien van luiken. De deur met bovenlicht is gevat in een houten omlijsting (deurdorpel in kalksteen). De linker zijgevel van het hooghuis is afgewerkt met een aandak met vlechtingen en voorzien van een schoorsteen. Het zadeldak van het laaghuis is gedekt met rode Vlaamse pannen, dat van het hooghuis met recentere mechanische pannen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 14: groen- en witgeschilderd houtwerk in de naar het neerhof gerichte gevel (hooghuis). Links van de deur zijn de rechthoekige vensters gevat in steekboognissen. De houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en luiken gaan terug op de 18de eeuw. Boven de verlaagde opkamervensters zijn sporen van steekbogen bewaard (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).

Foto 15: overgang hooghuis-laaghuis. De met gebogen bakstenen muurtjes afgeboorde trapjes naar de deuren zijn nodig gezien de helling van het opperhof (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 16: de voordeur met bovenlicht van het hooghuis is gevat in een houten, geprofileerd kozijn. Boven het geprofileerde kalf steekt het tweeledige bovenlicht met kleine roedeverdeling (2 vakken in de breedte, 3 in de hoogte) en diefijzers (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Foto 17: geprofileerd kalf of tussendorpel van de kruiskozijnen in het hooghuis – onderaan schuifvensters (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 18: groengeschilderde, opgeklampte luiken met bewaard smeedijzeren hang- en sluitwerk in gesloten toestand (hooghuis). Kenmerkend voor kozijnconstructies steken de luikduimen in het houtwerk. In het rechter luik van het linker venster steekt bovenaan een rond spiongat (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 19: bij de kruisvensters van het hooghuis zijn zowel de benedenvakken (3 vakken in de breedte, 4 in de hoogte) met schuifvensters als de bovenlichten voorzien van kleine roedeverdelingen (3 x 3 vakken). De hoge opgeklampte luiken zijn groen- en witgeschilderd (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Foto 20: kenmerkend voor kozijnconstructies steken de luikduimen (waarop de hengsels scharnieren) in het houtwerk. Pen- en gatverbindingen met houten toognagels (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 21: zicht op het opgehoogde opperhof met het hooghuis en het bakhuis vanaf de noordelijke oever van de walgracht. Bemerkt de scherpe dakhelling van het hooghuis. De top van de rechter (noordelijke) zijgevel (deel boven het venster) werd in de loop van de 20ste eeuw herbouwd (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).

Foto 22: rechter zijgevel van het hooghuis met houten bolkozijn met grote roedeverdeling. Onder dit zoldervenster steekt een dichtgemetseld steekboogvenster onder strek (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 23: het rechthoekige keldervenster in de naar het neerhof gerichte gevel (hooghuis) is gevat in een steekboognis. Groengeschilderd enkel kozijnvenster met diefijzers en binnenluiken (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).

Foto 24: het rechthoekige keldervenster in de rechter (noordelijke) zijgevel van het hooghuis is gevat in een steekboognis. Groengeschilderd bolkozijn met diefijzers en binnenluiken (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 25: woning ingeplant op het omgrachte, opgehoogde opperhof – vernieuwde zuidelijke zijgevel van het laaghuis en daarboven de oorspronkelijke zuidelijke zijgevel van het hooghuis (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 26: woning ingeplant op het omgrachte opperhof – vernieuwde zuidelijke zijgevel van het laaghuis (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 27: zicht vanaf de zuidelijke buitenoever van de walgracht van het opperhof op het neerhof met dwarsschuur en de jaarlingenstal. Het lange, parallel opgestelde schuurvolume onder zadeldak (rode mechanische pannen) vormt de pendant van de woning op het opperhof (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 28: het gebouwtje onder lessenaarsdak, aangebouwd tegen de achtergevel van het laaghuis, werd rond 1980 vernieuwd. Boven het keukendak, de oorspronkelijke zuidelijke zijgevel van het hooghuis met aandak en vlechtingen, en houten laadluik (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 29: zicht op de gesloten achtergevel van het huis vanaf de noordelijke buitenoever van de walgracht – buitenoever beplant met cultuurpopulieren (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 30: de gesloten achtergevel van het huis – gekarteld bouwspoor tussen opkamer en lager huisgedeelte. Het rechthoekige venster onder betonnen latei (zonder erfgoedwaarde) in de opkamer is recenter ingebracht (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 31: dakoverstek met houten klossen boven de gesloten achtergevel van het huis. Bouwspoor (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 32: zicht op het huis en het bakhuis vanaf de noordelijke buitenoever van de walgracht - buitenoever beplant met cultuurpopulieren (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 33: zicht op het hellende opperhof met huis met links het laaghuis en het bakhuis op de voorgrond. Bestrating van bakstenen op hun kant (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 34: het bakhuis van het tweeledige type (zuidzijde) – links de hogere werkruimte – rechts het lagere bakovengebouwtje, op smallere plattegrond – zadeldaken met rode Vlaamse pannen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 35: het bakhuis is dicht tegen de voorgevel van het huis gebouwd. De voet ervan geeft duidelijk de hellingsgraad van het opperhof aan – erfverharding van gele bakstenen op hun kant (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 36: zijgevel van de werkruimte (bakhuis) met groengeschilderd houten laadvenster in het gevelveld (kozijnconstructie). Erfverharding van bakstenen op hun kant. Zicht op de walgracht (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 31.01.2024).



Foto 37: de deur (kozijnconstructie) van het bakhuis geeft uit op het laaghuis met keuken (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 38: tegen het bakhuis leunt het buitentoilet onder lessenaarsdak aan. Groengeschilderde houten deur met smeedijzeren hang- en sluitwerk . Boven de deur, houten, horizontale beplanking (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Foto 39: het lagere bakovengebouwtje waarin de oven ingebouwd is. De geveltop van de puntgevel is voorzien van een verticale en horizontale houten beplanking met luik. Het metselwerk onder de kap is rondom verstevigd met horizontale (recuperatie)balken (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 40: het lagere bakovengebouwtje waarin de oven ingebouwd is. Onderaan geeft een houten luikje toegang tot een droogruimte voor houtbussels: houten luik met smeedijzeren hang- en sluitwerk (kozijnconstructie) opslagruimte (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Foto 41: de droogruimte heeft een bakstenen tongewelf (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 42: bakhuis van het tweeledige type (noordzijde) – links de hogere werkruimte – rechts het lagere bakovengebouwtje, op smallere plattegrond – zadeldaken met rode Vlaamse pannen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Neerhof met dwarsschuur met geïncorporeerde stallen en jaarlingenstal




Foto 43: zicht op de dwarsschuur en de zuidelijke walgracht rond het neerhof (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 44: dwarsschuur in verankerde rode baksteenbouw, gevat onder zadeldak (rode mechanische pannen). Licht asymmetrische gevelopbouw van de erfgevel: de hoge schuurpoort onder een hogere dakoverstek, ongeveer in het midden, is geflankeerd door telkens drie staldeuren. Twee bewaarde houten laadvensters, links onder verhoogde dakoverstek. Het erf is deels verhard met kasseien en deels met bakstenen op hun kant. Onder de steenslagverharding, links van de schuurpoort, zijn de bakstenen muren van de vroegere mestvaalt bewaard (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto's 45-46: de hoge schuurpoort onder een hogere dakoverstek, geflankeerd door telkens drie houten, tweeledige staldeuren. De zijkant van de hogere dakoverstek (poort) bewaart een plankenbeschiëting. Dakoverstek op houten klossen. De schuurpoort heeft een klein deurtje of klinket. Rechts: detail houten sluitsysteem van de poort en dakoverstek op houten klossen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

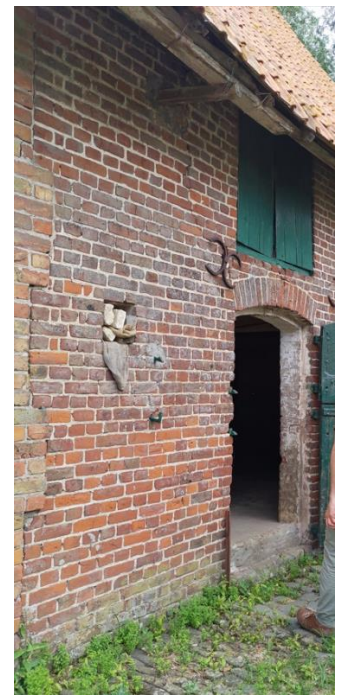

Foto's 47-48: waarschijnlijk resulteren de langsgevels van de schuur uit de gefaseerde verstening van een vakwerkbouw met horizontale plankenbeschieting. In de erfgevel hebben de drie linker en de drie rechter traveeën hetzelfde type 19de-eeuws metselwerk met x-vormige muurankers. Ook zijn de steekbogige muuropeningen onder strek er uitgesprokener. De houten opgeklampte staldeuren zijn groengeschilderd, in de oudste traveeën met smeedijzeren hang- en sluitwerk. De linker staltraveeën worden verlucht met asemgaten, de rechter met een steekbogig stalvenster (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Foto 49: erfgevel van de schuur. Detail van de getrapte bouwnaad tussen nieuw en oud metselwerk, rechts van de schuurpoort. Boven de staldeur steekt een houten laadluik (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 50: getrapte voeting van de schuur ter hoogte van de linker travee van de erfgevel (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 31.01.2024).

Foto 51: de zuidelijke zijgevel heeft hetzelfde type baksteen en muurankers als de uiterste traveeën van de erfgevel. Ook de getrapte voeting wordt herhaald. De rechte afboording van deze zijgevel ter hoogte van de achtergevel markeert de overgang naar recenter, verdiept metselwerk in de achtergevel (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 52: de linker (zuidelijke) traveeën van de achtergevel zijn gemetseld in recentere, gele baksteen en opengewerkt met asemgaten. Onder de dakoverstek is stijl- en regelwerk (vakwerk) met invulling van baksteen bewaard. De klossen van de dakoverstek sluiten aan op de stijlen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).

Foto 53: de rechter traveeën van de langsgevel aan de achterzijde hebben hetzelfde type metselwerk (baksteen, voegwerk, ankers) als de corresponderende traveeën in de erfgevel. Ook herhaling van de getrapte voeting en hetzelfde type staldeur (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 54: in de noordelijke traveeën van de achtergevel bewaart een baksteen een ingebakken ingekerfde naam, mogelijk van een steenbakker (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.05.2024).



Foto's 55-56: de langsgevel aan de achterzijde van de dwarsschuur. Walgracht rond het neerhof, knotbomen en opgaande bomen. Links, aan de buitenoever van de walgracht, is een opgaande zomereik bewaard (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 57: waarschijnlijk resulteren de langsgevels van de schuur, ook aan de achterzijde, uit de gefaseerde verstening van een vakwerkbouw, met diverse types metselwerk tot gevolg. Centraal geeft een deels dichtgemetselde muuropening nog de lage en smalle schuurpoort aan (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 58: de dwarsschuur na de gedeeltelijke instorting van 3 april 2024. Vooral het middendeel ter hoogte van des schuurdoorrit liep veel schade op. De eigenlijke poortvleugels (hoger dan de algemene dakoverstek en ter bescherming met recent beslag in metaalplaten) liep geen zichtbare schade op (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.05.2024).



Foto 59: de dwarsschuur na de gedeeltelijke instorting van 3 april 2024. Vooral het middendeel ter hoogte van des schuurdoorrit liep veel schade op (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.05.2024). Foto 60: de dwarsschuur na de gedeeltelijke instorting van 3 april 2024. De traveeën met het oudste metselwerk, ook de zijgevels, blven bewaard (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.05.2024).



Foto 61: de jaarlingenstal op het neerhof is haaks op de dwarsschuur ingeplant. Overwegend gele baksteenbouw. Het zadeldak is gedekt met rode Vlaamse pannen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 62: de jaarlingenstal op het neerhof heeft twee houten, tweeledige staldeuren onder houten latei. Rechts is een stalletje onder lessenaarsdak aangebouwd. Erfverharding van bakstenen op hun kant, onder meer voor weggetjes over het neerhof (deels met aarde overdekt) (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 23.06.2023).



Foto 63: de oostelijke zijgevel van de jaarlingenstal op het neerhof bewaart in het gevelveld stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschiëting (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 64: de oostelijke zijgevel van de jaarlingenstal op het neerhof bewaart in het gevelveld stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschiëting. Ook het aangebouwd stalletje onder lessenaarsdak (rode Vlaamse pannen) heeft een zijgevel in stijl- en regelwerk met plankenbeschiëting (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 65: jaarlingenstal op het neerhof, achtergevel. Houten staldeur onder houten latei. Aangebouwd stalletje onder lessenaarsdak met deels bewaarde plankenbeschieting. Ook de roodbakstenen zijgevel van de schuur met uilengat komt in beeld (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto 66: achtergevel en zijgevel van de jaarlingenstal op het neerhof. In de westelijke zijgevel valt het kleurverschil van de baksteen op: beneden oude gele baksteen - gevelveld in rode baksteen met houten luikje (kozijnconstructie). De rode baksteen vervangt mogelijk stijl- en regelwerk met plankenbeschieting zoals bewaard bij de oostelijke zijgevel (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto's 67-68: de erfaanleg in de hoek van het erf tussen de jaarlingenstal en de schuur. De bestrating van bakstenen op hun kant is van dito afvoergoten voorzien (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.01.2024).



Foto's 69-70: de bestrating van bakstenen op hun kant langs de erfgevel gaat aan de zuidzijde over in een gekasseid wad dat afloopt naar de walgracht. Via dit gekasseide wad konden de koeien naar het water geleid worden om er te drinken (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 17.05.2024).

